

EXPERTISE & MESURAGE

Ignol, le 20 mai 2014

SOCOTEC Dossier N° GAA6724

Affaire N° 3577A

Concerne : **ADAPEI CCAJ**
7 bis, Bd de la République 1^{er} étage
58000 NEVERS

Nombre de pages du rapport : 14 pages + 2 schémas + 8 analyses

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX

**En application du Décret 96-97 du 7 Février 1996
modifié par Décrets connus et applicables ce jour
décret 2002-839 du 3 mai 2002
décret 2011-629 du 3 juin 2011
arrêté du 2 janvier 2002
NORME NFX 46-020**



Auteur du repérage : Richard MOREAU

Certification n° 07-CER-027

**SOCOTEC Dossier N° GAA6724
Affaire N° 3577A
ADAPEI CCAJ
7 bis, Bd de la République 1^{er} étage
58000 NEVERS**

FICHE DE VISITE

**Concerne : ADAPEI CCAJ
7 bis, Bd de la République 1^{er} étage
58000 NEVERS**

Maître d'ouvrage : ADAPEI 120, Route de Beauregard 58130 URZY

Visite le : 15 mai 2014

Opérateur : Richard MOREAU

Certification n° 07-CER-027

Pour E & M, l'Opérateur



pour le Maître d'ouvrage,

EXPERTISE & MESURAGE

Ignol, le 20 mai 2014

SOCOTEC Dossier N° GAA6724
Affaire N° : 3577A

INFORMATIONS GENERALES

Maître d'ouvrage : ADAPEI

Adresse : 120, Route de Beauregard 58130 URZY

Représentée par Monsieur le Directeur

Auteur du rapport : Expertise & Mesurage SARL Le Soliveau 18350 IGNOL

Représenté par : Richard MOREAU – Certification N° 07-CER-027

Laboratoire d'analyses : Eurofins LEM 20, rue du Kochersberg BP 50047 67701 SAVERNE

Accréditation COFRAC : N° 1-1751

Mission : Repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante avant travaux
Norme NFX 46 020

Bâtiment concerné : 7 bis, Bd de la République 1^{er} étage 58000 NEVERS

Travaux envisagés : Réaménagement

Présence sur site : /

METHODOLOGIE DE LA MISSION

	O	N
Visite préalable et recueil d'informations sur immeuble	X	
Existence de documents antérieurs relatifs à l'immeuble	X	
Localisation et nature travaux envisagés	X	
Prélèvement d'échantillons et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité	X	
Liste des locaux visités	X	
Liste et localisation des matériaux contenant de l'amiante reconnus visuellement	X	
Liste et localisation des matériaux ayant fait l'objet d'un prélèvement	X	
Liste et localisation des matériaux contenant de l'amiante	X	
Rédaction du rapport	X	

DOCUMENTS FOURNIS ET EXAMINES POUR LA VISITE

	O	N
Plans état actuel		X
Plans état futur		X
Rapport diagnostic sur calorifugeages et flocages		X
Rapport diagnostic faux-plafonds		X
Autres documents : Diagnostic amiante avant vente DTPE	X	
Observations :		

Composants concernés par les travaux envisagés

Liste C du décret 2011-629 du 3 juin 2011, et suivant Norme NFX 46-020

Parties ou éléments de construction non accessibles

Informations complémentaires

Liste des locaux visités : Tous les locaux concernés : dégagements 1 et 2, bureaux 1 à 16, archives 1 à 4, accueil, attente, sanitaires (voir schéma).
L'extérieur est exclu de la présente mission.

Matériaux ou produits reconnus visuellement contenant de l'amiante			
Type	Description	Localisation	Présence Amiante
CAN	Tuyau amiante ciment (évent)	WC 1	OUI

Matériaux ou produits ayant fait l'objet d'un prélèvement pour analyses (voir annexe 1)					
Type	Description	Localisation	Numéro échantillon	Présence Amiante	
				O	N
SOL	Colle de revêtement de sol en lé	Dégagement 1	GAA6724/01		X
CAR	Colle de carrelage	Sanitaires	GAA6724/02		X
CAR	Colle plinthe carrelée	Sanitaires	GAA6724/03		X
CLO	Cloison plâtre	Bureau 6	GAA6724/04		X
PLA	Panneaux plafond 160x30	Bureau 6	GAA6724/05		X
END	Enduit projeté	Bureau 7	GAA6724/06		X
DIV	Mastic fenêtre	Bureau 14	GAA6724/07		X
MUR	Tissu mural + sous couche	Archives 3	GAA6724/08		X

ANALYSES :
8 analyses ont été effectuées par le Laboratoire EUROFINs 20, rue du Kochsberg 67701 SAVERNE portant numéro de dossier : GAA6724 en date du 19/05/2014. Tous les résultats sont négatifs.

Éléments constitutifs et locaux concernés par la présence de produits amiantés			
Type	Description	Localisation	Présence Amiante
CAN	Tuyau amiante ciment (évent)	WC 1	OUI

Éléments constitutifs ou matériaux à vérifier lors de démolition ou travaux	

Légende			
CAN	Canalisation	CLO	Panneau de cloison ou doublage
COU	Couverture	CAL	Calorifuge
POT	Poteau	MUR	Revêtement mural, colle faïence
PLA	Plaque plane	SOL	Dalles de sol
CAR	Colle carrelages	ETA	Revêtement d'étanchéité

Conclusion

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Tuyau en amiante ciment (évent) dans le wc 1 (Repérage visuel, sur décision de l'opérateur)**

Etat de dégradation

Tuyau amiante ciment : Bon état de conservation

Obligations du Maître d'ouvrage

Constitution du « Dossier Technique Amiante »

Communication de ce Dossier, à toute Entreprise, Intervenant Extérieur, Personnel Interne et Résidents, qui intervient dans ou sur la Construction, avant Retrait des produits contenant de l'Amiante, par l'Entreprise Spécialisée.

La communication de ce Dossier fait l'objet d'une Attestation écrite de prise en compte par les Entreprises ou Personnes à qui ce Dossier est remis.

Ces attestations sont à conserver dans le Dossier Technique Amiante.

Obligations du Contrôleur Technique

Le Contrôleur Technique ou le Technicien de la Construction ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le ou les propriétaires ou leur préposé qui fait appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de Retrait ou de Confinement des matériaux et produits contenant de l'Amiante.

A compter du 1^{er} janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites au décret 96-97 modifié.

Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres chargés de la santé et de la construction, un rapport d'activité sur l'année écoulée.

REPERAGE DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX

	TOITURE ET ETANCHEITE	LOCALISATION PRECISE	Présence d'amiante		
			Oui	Non	Res
	Couverture	EXCLU DE LA MISSION			
	Couverture en plaques ou en bacs (fibres ciment, acier, cuivre,zinc)				
	Couverture en tuiles ou ardoises				
	Couverture en bacs				
	Bardeaux bitumés				
	Autre couverture				
	Accessoires de toitures (sortie de ventilation, cheminée, aération, faîtages, closoirs, rivets etc.)				
	Souche en toiture				
	Étanchéité de terrasse	EXCLU DE LA MISSION			
	Revêtement d'étanchéité en partie courante				
	Accessoires d'étanchéité (sorties de ventilation, cheminée, aération)				
	Conduits extérieurs en terrasses (VMC, etc.)				

REPERAGE DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX

	FACADES	LOCALISATION PRECISE	Présence d'amiante		
			Oui	Non	Res
	Parois des façades	EXCLU DE LA MISSION			
	C1 Parois lourdes				
	Autre type de façade				
	Finitions ou parements extérieurs	EXCLU DE LA MISSION			
	Bardages en plaques ou panneaux				
	Autres parements				
	Accessoires extérieurs	EXCLU DE LA MISSION			
	Appuis fenêtres				
	Traversées de parois (ventilation, aération)				
	Conduits extérieurs en façade (EP, VO, conduit fumée)				

	PAROIS VERTICALES INTERIEURES ET LEURS ENDUITS	LOCALISATION PRECISE	Présence d'amiante		
			Oui	Non	Res
	Murs et poteaux				
P	Structure lourde	Béton		X	
P	Structure légère (métallique ou bois)	Panneaux métal + bois (façade ouest)		X	
	Autre structure				
	Enduits projetés sur murs ou poteaux				
P	Revêtements durs vissés ou collés	Panneaux bois (allèges fenêtres)		X	
	Flocage sur paroi ou poteau				

REPERAGE DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX

	PAROIS VERTICALES INTERIEURES ET LEURS ENDUITS	LOCALISATION PRECISE	Présence d'amiante		
			Oui	Non	Res
	Cloisons et doublages verticaux				
	Cloisons et doublages en maçonnerie (parpaings, briques, carreaux de plâtre)				
P	Enduits sur cloisons maçonnées	Enduit projeté : prélèvement GAA6724/06		X	
P	Cloisons, doublages à base de panneaux	Panneaux plâtre (ensemble). Prélèvement GAA6724/04		X	
	Jonctions entre panneaux et avec l'ossature				
P	Isolation thermique verticale	PSE		X	
	Flocage sur cloison				
	Portes et blocs portes				
P	Vantaux des portes intérieures et extérieures plus menuiseries diverses	Fenêtres métalliques SV : mastic : prélèvement GAA6724/07		X	
	Joint				
	Gaines et coffres verticaux				
	Gaines et coffres en maçonnerie (parpaings, briques, carreaux de plâtre)				
	Enduits sur gaines et coffres maçonnés verticaux				
	Gaines et coffres verticaux à base de panneaux				
	Jonction entre panneaux et avec l'ossature				
	Porte et trappes d'accès aux gaines verticales				
	Flocage sur gaine et coffre				

REPERAGE DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX

	PLANCHERS PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS	LOCALISATION PRECISE	Présence d'amiante		
			Oui	Non	Res
	Planchers et charpentes				
P	Structure béton ou maçonnerie bruts ou peints	Planchers béton		X	
	Structure légère (métallique ou bois)				
	Calfeutrement des liaisons plancher/murs rideau				
	Autre structure ou autre éléments de plancher				
	Flocage sous plancher ou structure				
	Eléments en plafonds				
	Plafonds suspendus fibreux				
	Plafonds légers à base de plâtre (autres ou faux-plafonds)				
P	Faux-plafonds (panneaux et accessoires)	Panneaux sur plafond 160x30 (bureaux 2 à 13 ; archives 1 et 3): prélèvement GAA6724/05 Faux plafonds 60x60 laine minérale (dégagements 1 et 2 ; attente, bureaux 1, 3 à 6, 8, 16) Faux plafonds 60x60 type Armstrong (accueil)		X	
	Enduits projetés en plafonds ou revêtement				
	Gaines et coffres horizontaux				
	Gaines et coffres horizontaux maçonnés				
	Enduits sur gaines et coffres horizontaux				
P	Gaines et coffres à base de panneaux	Coffrage bois (Bureau 14)		X	

REPERAGE DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX

	REVETEMENTS DE SOLS ET MURS	LOCALISATION PRECISE	Présence d'amiante		
			Oui	Non	Res
	Revêtements de sols				
	Structure brute sans revêtement (béton, maçonnerie, métal, bois apparents ou peints)				
	Calfeutrement des liaisons plancher/mur rideau				
P	Revêtement de sol dur (carrelage, pierre)	Carrelage 2x2 (sanitaires) : colle : prélèvement GAA6724/02 Plinthe carrelée (sanitaires) : colle : prélèvement GAA6724/03		X	
P	Revêtement de sol plastique en lés	Revêtement de sol en lé sans sous face (ensemble sauf sanitaires, archives 3) : colle : prélèvement GAA6724/01		X	
	Revêtement de sol plastique en dalles				
P	Autre revêtement	Moquette (archives 3)		X	
	Chappe maigre apparente (Terrazolith)				
	Revêtements de murs				
P	Revêtements de murs peinture et papiers peints	Peinture, papier peint		X	
P	Revêtement de murs en tissu	Archives 3 : prélèvement GAA6724/08		X	
	Revêtements de murs naturels en dur (carrelage, faïence, pierre)				
	Revêtements en panneaux agrafés ou désolidarisés (plaques et bardages de murs)				

REPERAGE DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX

	CONDUITS ET CANALISATIONS INTERIEURES	LOCALISATION PRECISE	Présence d'amiante		
			Oui	Non	Res
	Conduits de fluides				
P	Conduits d'air (souples et rigides)	Event (WC 1) : en amiante ciment	X		
P	Conduites d'eau (alimentation et distribution)	Cuivre		X	
P	Conduites d'eau (évacuation)	Fonte, cuivre		X	
	Conduits de vide-ordures				
	Conduits de fumée, de vapeur ou d'échappements				
	Autres conduits				
	Enveloppe de calorifugeage				
P	Calorifuges	Dégagement 1 : laines mélangées et fibres de verre Bureau 14 : fibres de verre		X	
	Clapets volets coupe feu				
	Clapets coupe feu				
	Volets coupe feu				
	Rebouchage des clapets et volets				

REPERAGE DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX

	ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES	LOCALISATION PRECISE	Présence d'amiante		
			Oui	Non	Res
	Trémie				
	Enduits sur parois de la gaine				
	Rebouchage des trémies				
	Portes et panneaux				
	Portes palières de gaine				
	Portes de cabines				
	Cloisons de fermeture de gaine				


	EQUIPEMENTS DIVERS	LOCALISATION PRECISE	Présence d'amiante		
			Oui	Non	Res
	Equipements techniques				
	Chaudières				
	Aérothermes, radiateurs				
	Plaques isolantes des convecteurs				
	Autres équipements				

	INSTALLATIONS INDUSTRIELLES	LOCALISATION PRECISE	Présence d'amiante		
			Oui	Non	Res
	Equipements techniques				
	Fours, étuves				
	Tuyauteries				
	Freins et embrayages				
	Autres équipements				

	COFFRAGES PERDUS	LOCALISATION PRECISE	Présence d'amiante		
			Oui	Non	Res
	Eléments en fibres ciment				


SOCOTEC Dossier N° GAA6724
Affaire N° 3577A
ADAPEI CCAJ
7 bis, Bd de la République 1^{er} étage
58000 NEVERS

LOCALISATION DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

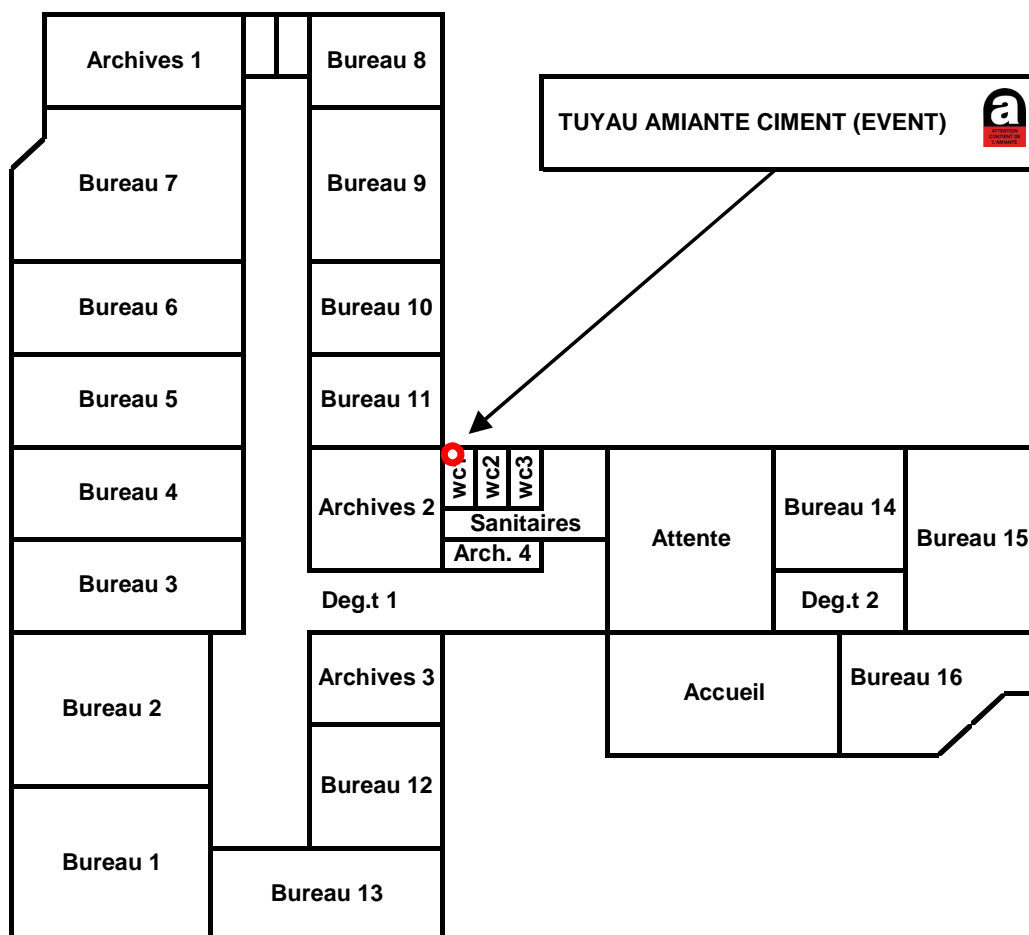

SOCOTEC Dossier N° GAA6724
Affaire N° 3577A
ADAPEI CCAJ
7 bis, Bd de la République 1^{er} étage
58000 NEVERS

LOCALISATION DES PRELEVEMENTS

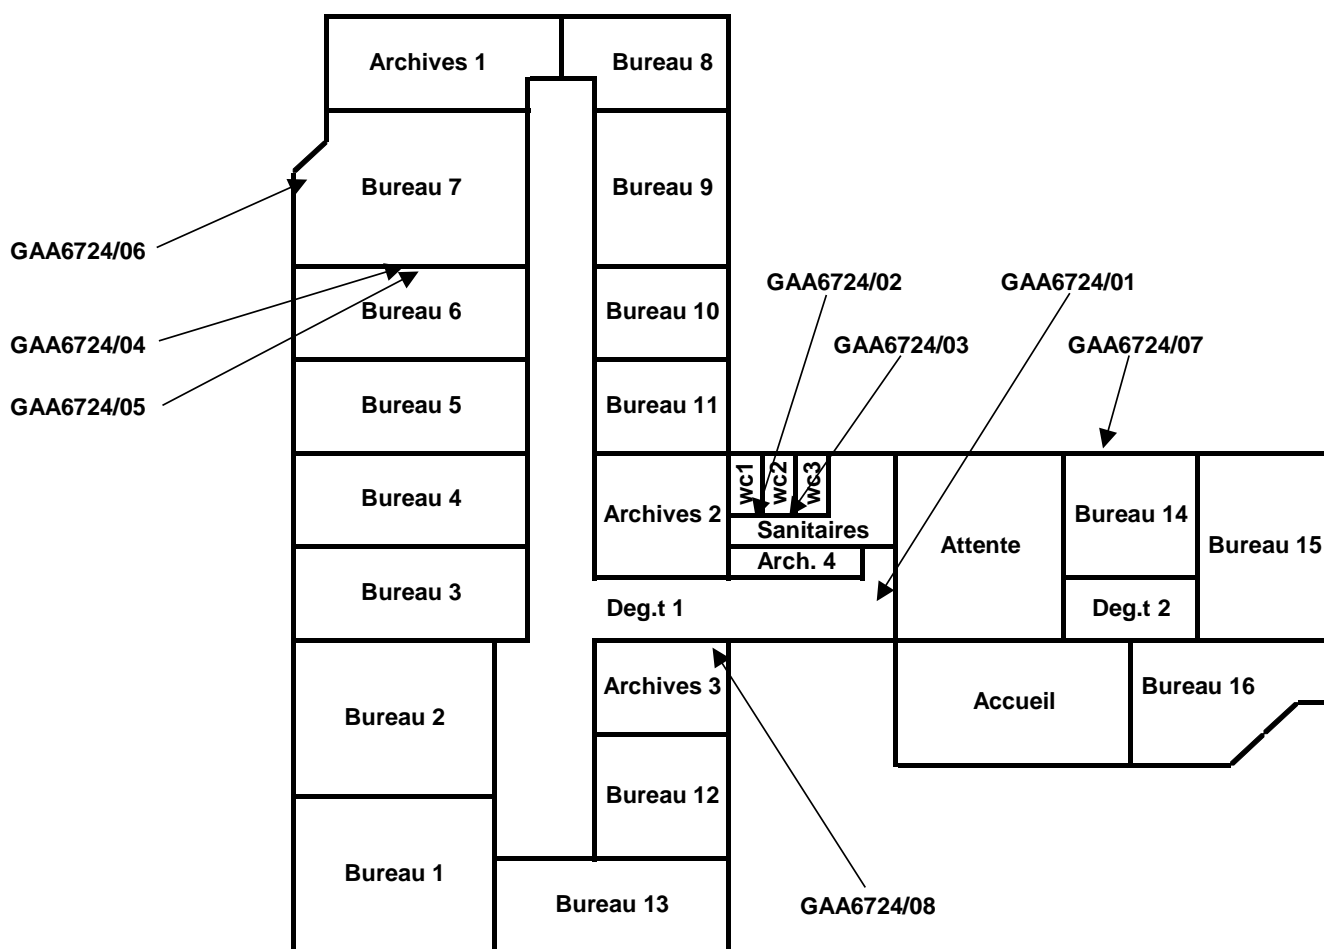

SOCOTEC
Mr LACOTE
30 Place du Grand Courtils
BP 9
58018 NEVERS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 14S021898-001

Version du : 19/05/2014 20:37

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/05/2014

Référence dossier : GAA6724 ADAPEI CCAJ

Référence échantillon : GAA6724/01 - Colle nvt sol en lé - Dgt 1

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Colle jaune	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Matériau synthétique	
<i>Traitement de l'échantillon</i>	-	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	Ragréage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Michèle Hoehn
Technicienne en charge des
analyses

SOCOTEC
Mr LACOTE
30 Place du Grand Courlis
BP 9
58018 NEVERS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 14S021898-002

Version du : 19/05/2014 20:37

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/05/2014

Référence dossier : GAA6724 ADAPEI CCAJ

Référence échantillon : GAA6724/02 - Colle carrelage - Sanitaire

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Michèle Hoehn
Technicienne en charge des
analyses

SOCOTEC
 Mr LACOTE
 30 Place du Grand Courlis
 BP 9
 58018 NEVERS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 14S021898-003

Version du : 19/05/2014 20:37

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/05/2014

Référence dossier : GAA6724 ADAPEI CCAJ

Référence échantillon : GAA6724/03 - Colle plinthes carrelés - Sanitaire

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	colle ragréage carrelage Plâtre	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Michèle Hoehn
 Technicienne en charge des
 analyses

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations apportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

Eurofina LEM - Site de Saverre
 20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverre Cedex
 Tél 03 88 91 1 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : Batiment@eurofins.com - site web : www.eurofins.fr/bat
 SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION
 N° 1-1751
 Portée disponible sur
 www.cofrac.fr



SOCOTEC
Mr LACOTE
30 Place du Grand Courlis
BP 9
58018 NEVERS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 14S021898-004

Version du : 19/05/2014 20:37

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/05/2014

Référence dossier : GAA6724 ADAPEI CCAJ

Référence échantillon : GAA6724/04 - Parneau de cloison - Bureau 6

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Carton Papier	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Matériau granuleux Fibres de papier	
<i>Traitement de l'échantillon</i>	-	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	Enduit Peinture	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Quantité insuffisante pour effectuer l'analyse	
<i>Traitement de l'échantillon</i>	quantité insuffisante	
<i>Nombre de préparations</i>	-	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Quantité insuffisante pour effectuer l'analyse	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 3		
Description visuelle	Piâtre	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Michèle Hoehn
Technicienne en charge des
analyses

SOCOTEC
Mr LACOTE
30 Place du Grand Courtils
BP 9
58018 NEVERS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 14S021898-005

Version du : 19/05/2014 20:37

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/05/2014

Référence dossier : GAA6724 ADAPEI CCAJ

Référence échantillon : GAA6724/05 - panneau plafond 160 x 30 - Bureau 6

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Plaque semi dure	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Matériau granuleux Fibres de papier Fibres de bois	
<i>Traitement de l'échantillon</i>	-	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	Peinture sur Plaque semi dure	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au chloroforme	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Michèle Hoehn
Technicienne en charge des
analyses

SOCOTEC
 Mr LACOTE
 30 Place du Grand Courtils
 BP 9
 58018 NEVERS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 14S021898-006

Version du : 19/05/2014 20:37

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/05/2014

Référence dossier : GAA6724 ADAPEI CCAJ

Référence échantillon : GAA6724/06 - Enduit projeté - Bureau 7

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Papier	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Matériau granuleux Fibres de papier	
<i>Traitement de l'échantillon</i>	-	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	Enduit Peinture	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Michèle Hoehn
 Technicienne en charge des
 analyses

SOCOTEC
 Mr LACOTE
 30 Place du Grand Courlis
 BP 9
 58018 NEVERS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 14S021898-007

Version du : 19/05/2014 20:37

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/05/2014

Référence dossier : GAA6724 ADAPEI CCAJ

Référence échantillon : GAA6724/07 - Mastic projeté - Buireau 14

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Mastic	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au tétrahydrofurane	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050



Michèle Hoehn
 Technicienne en charge des
 analyses

SOCOTEC
 Mr LACOTE
 30 Place du Grand Courlis
 BP 9
 58018 NEVERS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 14S021898-008

Version du : 19/05/2014 20:37

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/05/2014

Référence dossier : GAA6724 ADAPEI CCAJ

Référence échantillon : GAA6724/08 - Tissu mural + sous face - Bureau 3

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Matériaux textiles Papier	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Matériau synthétique Fibres synthétique Matériau granuleux Fibres de papier	
<i>Traitement de l'échantillon</i>	-	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(MDHS 77)



Michèle Hoehn
 Technicienne en charge des
 analyses.



Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée par GINGER CATED à :

MOREAU Richard sous le numéro 27

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

		Intitulé du type de diagnostic technique immobilier	Début validité	Fin validité	
<input checked="" type="checkbox"/>	Amiante	Missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	17/04/2012	16/04/2017	R
<input checked="" type="checkbox"/>	Plomb	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	17/04/2012	16/04/2017	C
	<input type="checkbox"/> Mention Plomb:	Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) Contrôle après travaux en présence de plomb (CTPP)			
<input type="checkbox"/>	Termites <input type="checkbox"/> France <input type="checkbox"/> Outremer:	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole et en outre mer			
<input checked="" type="checkbox"/>	DPE	Diagnostic de performance énergétique	10/12/2012	09/12/2017	R
	<input type="checkbox"/> Mention DPE:	Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments			
<input checked="" type="checkbox"/>	GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	03/09/2012	02/09/2017	R
<input checked="" type="checkbox"/>	Electricité	Etat des installations intérieures d'électricité	23/09/2013	22/09/2018	R

Légende: C=Certification - R=Recertification - T=Transfert

A Elancourt, le jeudi 26 septembre 2013



ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Valable du 1^{er} janvier 2014 au 31 décembre 2014

Nous soussignés Société DE CLARENS – Courtage d'Assurances – sise 17 rue Washington 75383 PARIS CEDEX 08 attestons par la présente que :

SARL EXPERTISE ET MESURAGE

Le Soliveau
18350 IGNOL

Adhérent n° **02336515630**

a adhéré par notre intermédiaire, auprès d'**AXA France IARD**, régie par le Code des Assurances, dont le siège social est 26 rue Drouot 75009 PARIS, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°**3639350704**.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels non consécutifs, causés à des tiers dans le cadre des activités garanties indiquées ci-après et résultant d'un fait dommageable survenu dans l'exécution professionnelle de l'Assuré.

Montants de garanties Responsabilité Civile Professionnelle :

Tous dommages confondus : **Par Diagnostiqueur : 500.000 € par sinistre et 700.000 € par année d'assurance**

Activités garanties :

➤ **Diagnostiques Techniques Immobiliers Réglementés**

- ✓ Le repérage AMIANTE avant transaction (art R1334-24 du Code de la Santé Publique) avant travaux (art R1334-27 du Code de la Santé Publique) avant démolition (art R1334-27 du Code de la Santé Publique), le dossier Technique Amiante (art R1334-25 du Code de la Santé Publique) et le diagnostic Amiante,
- ✓ L'état des risques d'accessibilité au PLOMB (ERAP) et/ou constat des risques d'exposition au PLOMB (CREP) et le diagnostic Plomb (transaction et saturnisme déclaré),
- ✓ Diagnostic de performance énergétique – DPE - (conformément à la réglementation en vigueur – Décret n° 2006-1147 du 14/09/2006 et n° 2006-1653 du 21/12/2006 et arrêtés du 15/09/2006 et du 03/05/2007),
- ✓ L'état des installations gaz (loi n° 2003-8 du 03 janvier 2003, article 17-décret 2006-1147 du 14/09/06),
- ✓ Diagnostic de l'état des installations intérieures ELECTRIQUES (Décret n° 2008-384 du 22 avril 2008),
- ✓ Les mesurages réalisés dans le cadre de la loi CARREZ,

(la garantie est acquise uniquement aux diagnostiqueurs figurant sur l'ANNEXE jointe, titulaires d'un certificat de compétence en cours de validité, délivré par un Organisme accrédité par le COFRAC selon la norme 17024).

➤ **Diagnostiques Techniques Immobiliers non réglementés et autres missions d'expertises**

- Mesurages réalisés dans le cadre de la **Loi Boutin**.
- ✓ L'audit du dispositif de Sécurité des Piscines à usage familial et collectif, conformément aux dispositions de la Loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 et du décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 et ses modifications
- ✓ Diagnostic de performance énergétique – DPE – non réglementé (activité garantie sous réserve que le diagnostiqueur soit certifié DPE),
- ✓ L'état des installations d'assainissement,

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie et est délivrée pour faire valoir ce que de droit. Elle ne peut engager celui-ci au-delà des limites, des clauses et Conditions du contrat auxquelles elle se réfère.

Fait à Paris en double exemplaires originaux, le 17 décembre 2013

DE CLARENS

17, rue Washington
75383 PARIS CEDEX 08

Tél. 01 44 13 13 00 - Fax : 01 42 89 48 01

N° ORIAS : 07 000 463

Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel